

Technische Mitteilung

GEFA-FLUG
Weststr. 24c
52074 Aachen

Nr. 9051-3
Blatt 1 von 1 Blättern

Gegenstand: Aufgrund der engen Biegeradien bei der Seildurchführung des Seitenruderseils von außen in das Hülleninnere, in Kombination mit einer Endlosseilführung, kann es zu einem Seilriß an einem Seitenruderseil aus 3,5 mm Kevlar kommen

Betroffen: Hülle AS105GD mit den Serien Nr.
SN 0006, SN 0014, SN 0015, SN 0016, SN0017 und alle folgenden

Dringlichkeit: Die Seile müssen an allen betroffenen Luftschiff Hüllen vor dem nächsten Start ausgetauscht werden

Vorgang: Austausch des 3,5 mm Kevlarseils gegen ein 5 mm Polyesterseil vergleichbarer Festigkeit

Massnahme: Änderung des Teilekatalogs
Änderung des Ersatzteilkatalogs

Bauunterlagen: Änderung des Teilekatalogs
Änderung des Ersatzteilkatalogs
Datenblatt Art. 01051-0500

Masse: vernachlässigbar

Bemerkungen:

erstellt:

Ort: Aachen

Datum: 19.10.00

LBA anerkannt:


Ort: Braunschweig

Datum: 27. 11. 00

Unterschrift:

Hassa
MUSTERUNTERLAGEN
GEFA-FLUG GmbH
I - EB 12
Hassa
Musterprüfleitstelle

Unterschrift:


Stabe
(Stabe))